

SPALLA	SPALLA 1 - DIR. CESA	Macchie di umidità
		Efflorescenze
		Distacco del muro andatore
		Patina biologica
MURI ANDATORI	SPALLA 2 - DIR. BROLIO	Macchie di umidità
		Efflorescenze
		Distacco del muro andatore
		Patina biologica
SOLETTA	INTRADOSSO	Macchie di umidità
		Vegetazione infestante
		Patina biologica
		Distacco del copriferro
SOLETTA	INTRADOSSO	Calcestruzzo fessurato
		Patina biologica
		Efflorescenze
		Macchie di umidità
SOLETTA	INTRADOSSO	Armatura ossidata e corrosa
		Dilavamento e distacco copriferro
		Distacco del copriferro
		Fessure a blocchi su pavimentazione stradale
SOLETTA	ESTRADOSSO	Ormaiamento su pavimentazione stradale
		Dispositivo di ritenuta non adeguato

**La Colmata - Comune di Castiglion Fiorentino (CUP: 127H21005060001)**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Pigolotti	IL PROGETTISTA: Ing. Umberto Rosatella Dott. Ing. UMBERTO ROSATELLA Soc. A - N. 2082 Sede: civiltà ambientata	IL REGISTRISTA E IL ARCHITETTO TONICO: Arch. Renato Ceriari
DATA: 08/2026		
UNA PIAZZA PER L'INNOVAZIONE	ALE CONSULTING S.r.l. unico socio 42013 Casalecchio di Reno (BO) 03012 Anagni (FR) 61159 Genova (GE) 37020 Goleto (VR) C.F./P.Iva 02392500605 Tel +39 051 575758 Sito: www.alectesting.it	

OGGETTO ELABORATO: TAVOLA DEI DIFETTI	NUMERO PROGRESSIVO: E003		SCALA: -
CODICE ELABORATO: STD.03	REVISIONE: 02	N°	DATA
		00	12/2023
COMMESSA INTERNA: 21.22.PR.CSP		01	04/2026
CODICE CIG: 926146852B			

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

FOTO 6,7,8 Soletta: Presenza dell'armatura in vista ossidata e corrosa, distacco del copriferro, dilavamento del calcestruzzo, macchie di umidità, efflorescenza. La causa è l'infiltrazione dell'acqua proveniente dalla strada soprastante per l'inefficace impermeabilizzazione e la variazione ciclica delle temperature.

[illegible]

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 4.5: Presenza dell'armatura in vista ossidata e corrosa, distacco del copriferro, dilavamento del calcestruzzo, macchie di umidità, efflorescenza, la causa è l'infiltrazione dell'acqua proveniente dalla strada soprastante priva di efficace impermeabilizzazione e della variazione ciclica delle temperature

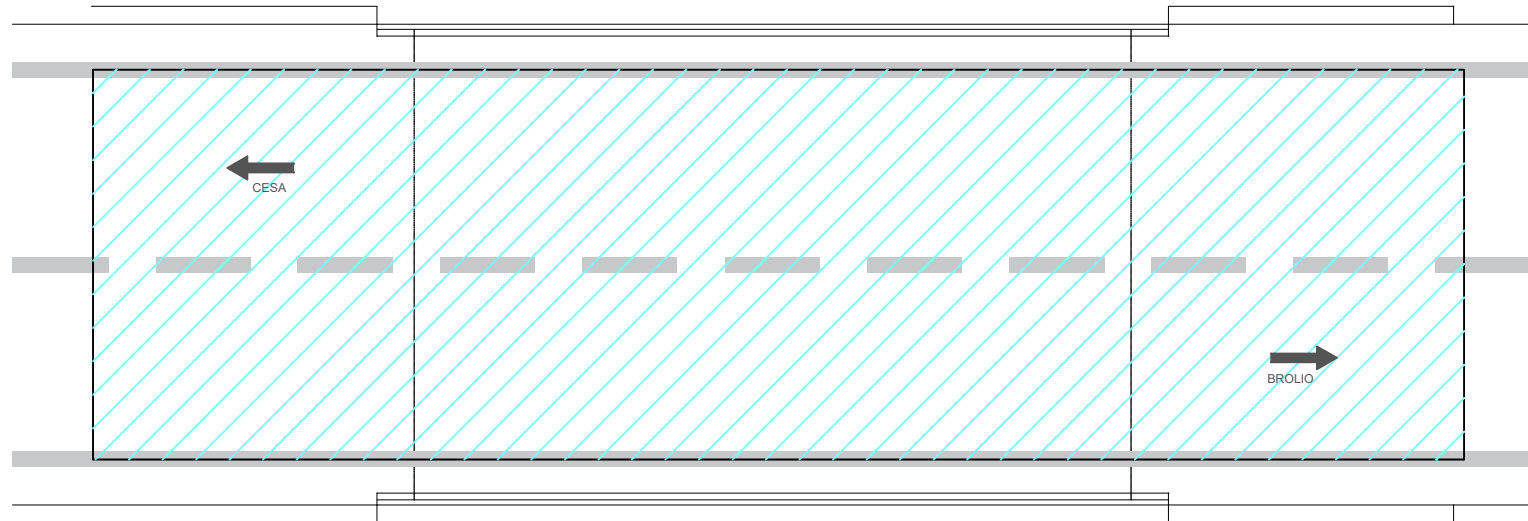


FOTO 14

FOTO 15

FOTO 13,14,15: Presenza dell'armatura in vista ossidata e corrosa, distacco del copriferro, dilavamento del calcestruzzo, macchie di umidità, efflorescenza.
La causa è l'infiltrazione dell'acqua proveniente dalla strada soprastante priva di efficace impermeabilizzazione e la variazione ciclica delle temperature

← BICOLO → CESA

PARAPETTO IN C.A.
INQUADRO IN FERRO
IMPALCATO IN C.A.
SPALLA IN C.A.